



Handleiding 3 Punts Mal

Montage,

Neem de T-sleuf bout en plaats 1 kunststof ring en duw het overgebleven deel door de sleuf op de acryl basis plaat. Zorg hierbij dat de verdiepte gaatjes voor de frees montage aan de onderzijde zitten.

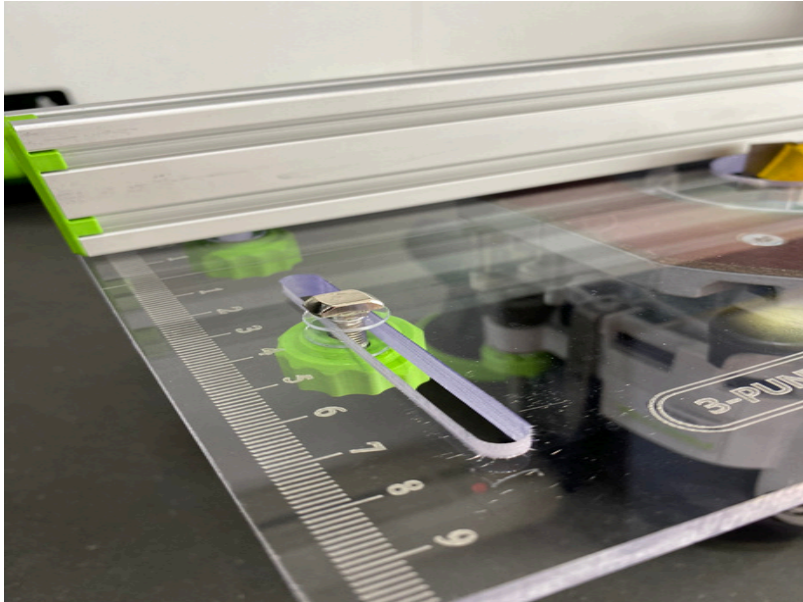


Plaats nu een kunststof ring aan de bovenzijde van de plaat en draai de sterknop op het schroefdraad. Zorg hierbij dat deze aan de onderzijde een ruime speling heeft. Herhaal deze stap tot de 4 sleuven zijn voorzien.

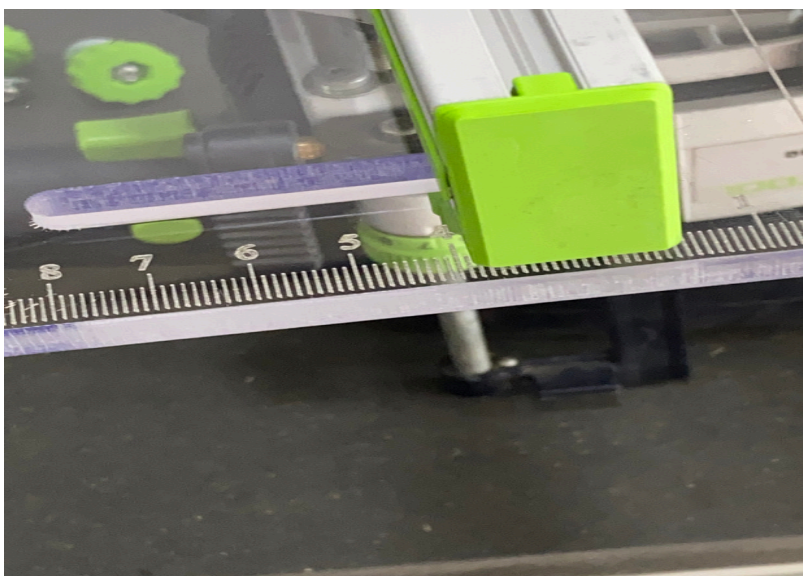



Pak nu de aluminium geleider profielen en plaats deze onder de acrylplaat. Zorg ervoor dat de t sleuf bouten in de rail vallen en draai deze aan. De t-sleuf bouten vergrendelen nu een kwartslag in het aluminium profiel en u kunt de sterknop hand vast aan draaien. Herhaal deze stap tot alle profielen zijn geplaatst en hand vast zijn verankerd. De profielen staan normaal gepositioneerd met het smalle deel (20 MM) tegen de plaat.





De aangebrachte glijstrip kan naar binnen worden gepositioneerd. Deze strip is echter eerder een bescherming voor reeds afgelakte deuren en ramen. Als u de ramen of deur nog af dient te werken kan beter gekozen worden de zijde zonder de glijstrip te plaatsen tegen het te frezen materiaal. Hierbij is meer raakvlak langs het frezen object waardoor het iets stugger loopt maar wel minder kans op speling heeft en dus een strakkere sleuf ontstaat.

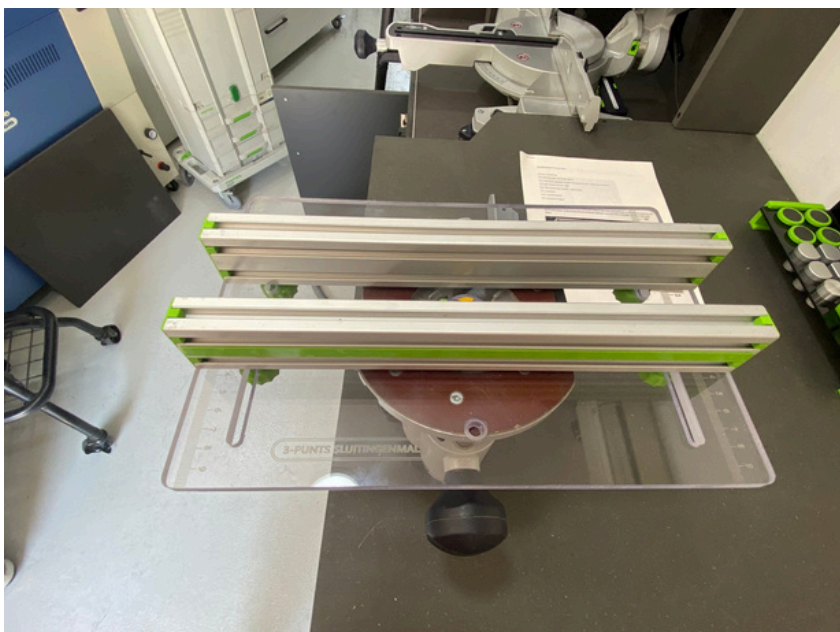

Indien er een weldorpel of afwatering profiel aan de deur of raam is geplaatst kan het aluminium geleider profiel op zijn kant worden geplaatst. De diepte is dan slechts 20 mm wat deze langs het materiaal valt. In veel gevallen gaat de geleider dan langs het afwatering profiel. LET OP! DE FREESMACHINES WORDEN HAAKS OP DE MAL GEPOSITIONEERD.

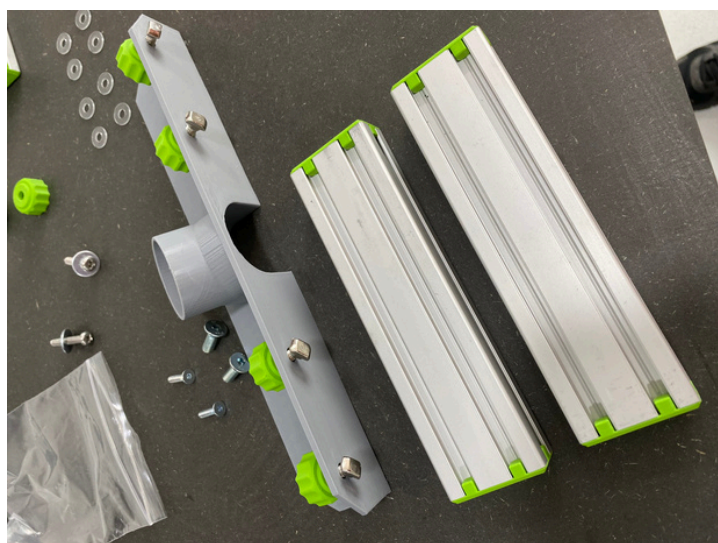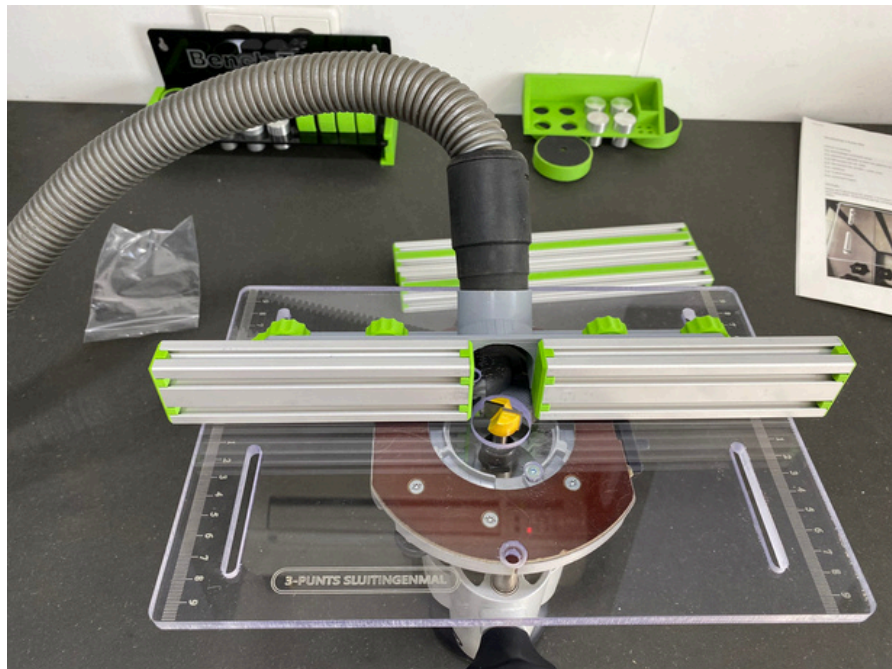

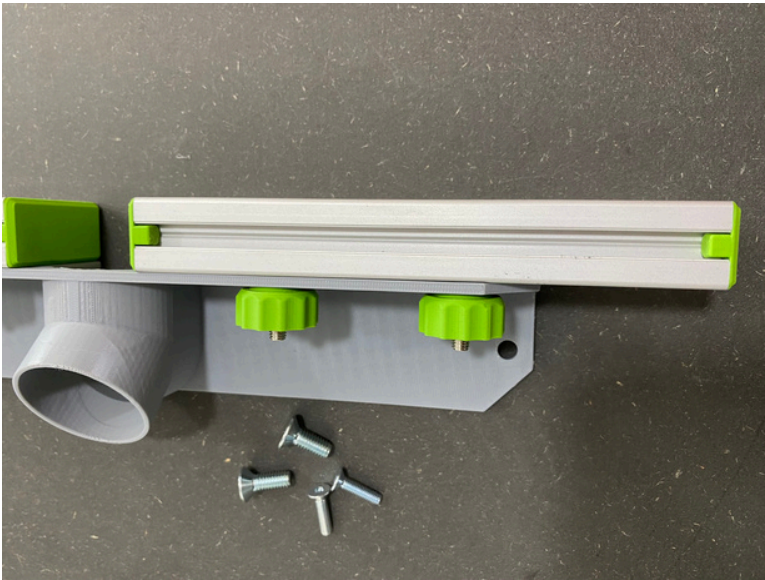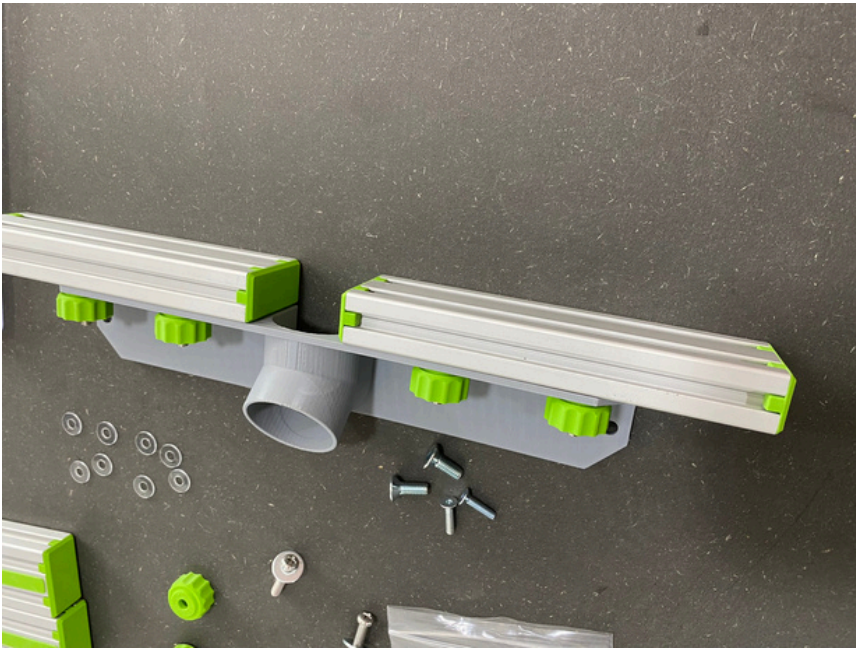

Montage voorbeeld frees aanslag - let op! verschillende types mogelijk